

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	1
Lieferumfang	1
Montagereihenfolge.....	1

Sicherheitshinweise



HINWEIS!

Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise für den Umbau. Die Hinweise können nicht vollständig sein, da die Anlagengegebenheiten vor Ort sehr unterschiedlich sind. Die nachfolgenden Hinweise sind in jedem Fall zu beachten!



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Gefährdungen wie Prellungen, Quetschungen und Schnittverletzungen sind durch unsachgemäße Handhabung möglich.

Deshalb:

- ➔ Tragen Sie bei Handhabung und Transport eine Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe).
- ➔ Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit.
- ➔ Gehen Sie mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.

- ➔ Halten Sie neben diesen Hinweisen die allgemein üblichen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für Fachinstallateure ein.

Lieferumfang

Kürzel	Menge	Bedeutung
①	2	Dichtring 21x30x2, Klingsil
②	2	Überwurfmutter DN 20
③	2	Wellrohr DN 20, 0,5m lang inkl. Einlegering ④
⑤	2	Übergangsstück 1" IG

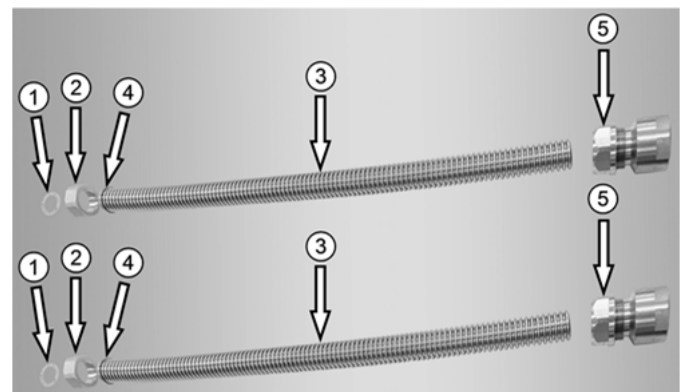


Abb./Fig. 1: Lieferumfang

Montagereihenfolge



HINWEIS!

Die Wellrohre können bei Bedarf mit einem Rohrschneider auf der Seite ohne Einlegering sauber und gratfrei im Wellental eingekürzt und ggf. mit einem Innenentgrater entgratet werden.



Abb./Fig. 2: Einkürzen des Wellrohres

- ➔ Schieben Sie die Überwurfmutter DN 20 ② auf das Wellrohr DN 20 ③.
- ➔ Montieren Sie die Überwurfmutter DN 20 ② inkl. Dicht-ring ① flachdichtend an den Rücklauf der Außeneinheit.
- ➔ Montieren Sie das Übergangsstück 1" IG ⑤ gewinde-dichtend an die Rücklaufleitung.
- ➔ Biegen Sie das Wellrohr DN 20 ③ in die benötigte Posi-tion.
- ➔ Lösen Sie die Mutter des Übergangsstücks 1" IG ⑤ um eine Viertel Umdrehung.



HINWEIS!
Die nachstehenden Abb. sind Beispielfotos.
Die Original-Teile von MHG sind mit Innenge-winde.

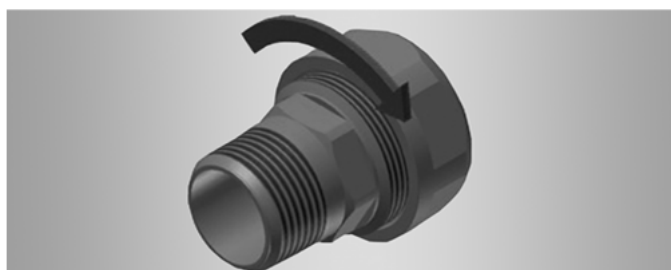


Abb./Fig. 3: Lösen der Mutter um ¼ Umdrehung

- ➔ Schieben Sie das Wellrohr DN 20 ③ bis zum Einrasten in den Verbinder.

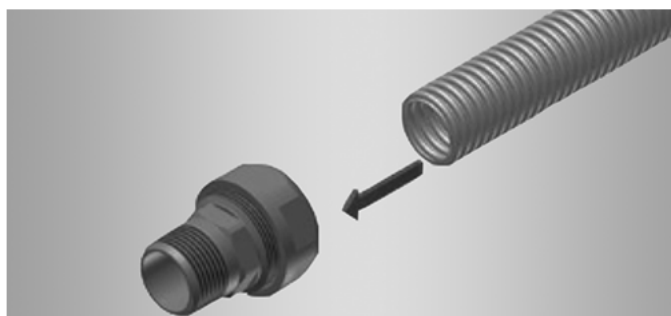


Abb./Fig. 4: Einschieben des Wellrohres in den Verbin-der

- ➔ Ziehen Sie die Mutter mit einem Gabelschlüssel fest an.

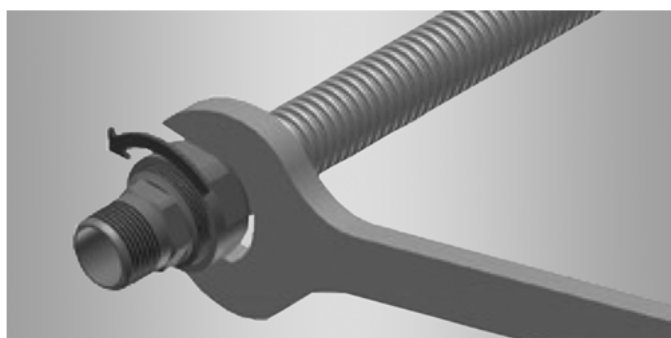


Abb./Fig. 5: Anziehen der Mutter

- ➔ Schieben Sie die Überwurfmutter DN 20 ② auf das Wellrohr DN 20 ③.
- ➔ Montieren Sie die Überwurfmutter DN 20 ② inkl. Dicht-ring flachdichtend an den Vorlauf der Außeneinheit.
- ➔ Montieren Sie das Übergangsstück 1" IG ⑤ gewinde-dichtend an die Vorlaufleitung.
- ➔ Biegen Sie das Wellrohr DN 20 ③ in die benötigte Posi-tion.
- ➔ Lösen Sie die Mutter des Übergangsstücks 1" IG ⑤ um eine Viertel Umdrehung.
- ➔ Schieben Sie das Wellrohr DN 20 ③ bis zum Einrasten in den Verbinder.
- ➔ Ziehen Sie die Mutter mit einem Gabelschlüssel fest an.

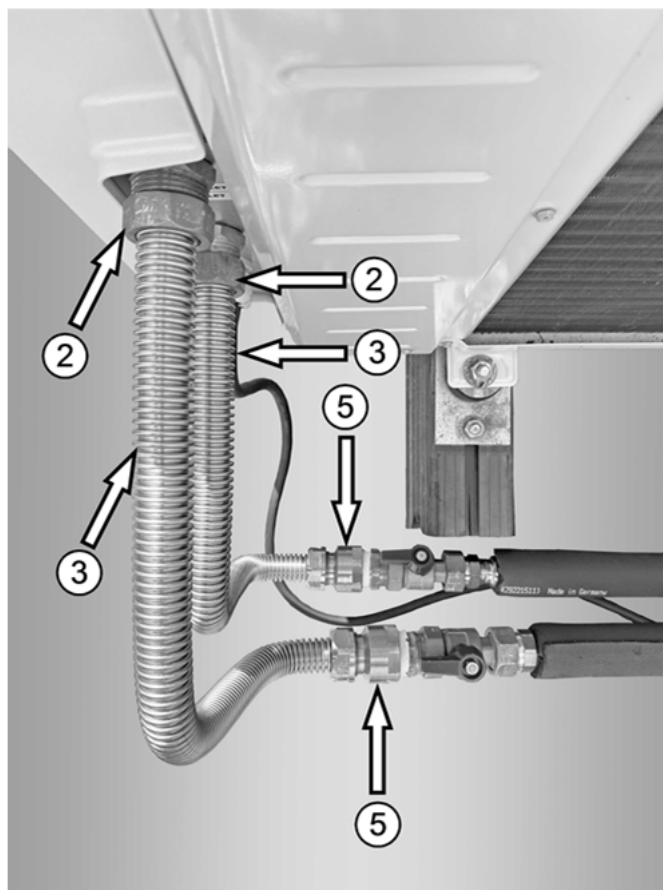


Abb./Fig. 6: Montage Anschluss-Set